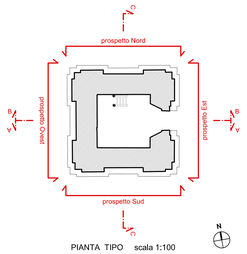

PIANTA TIPO scala 1:100

LEGENDA INTERVENTI

in_2 — Interventi su tutte le superfici del manufatto

in_1 — Interventi puntuali
- codice intervento (riferimento tariffa elenco prezzi unitari)
- riferimento al prospetto del manufatto (es. w = ovest)
- intervento

COMUNE di ZERO BRANCO
loc. SCANDOLARA
Provincia di TREVISO

Diocesi di TREVISO

COMUNE di ZERO BRANCO(TV) loc. SCANDOLARA	Diocesi di TREVISO	TAV. n° 4
PROGETTO: Restauro e Risanamento Conservativo del campanile della Chiesa di S. Martino Vescovo - Parrocchia di S.Martino Vescovo	Committente: Parrocchia di S.Martino Vescovo Via Scandolara, 60 31059 Scandolara (Tv)	
Oggetto: **STATO DI PROGETTO** Individuazione degrado e interventi Pianta, Prospetti e Sezioni	Amministratore parrocchiale: Don Davide Menegon	
Scala: 1/100	Progettista: Arch. Elisa De Nardi	
Data: Febbraio 2021	Collaboratori: Arch. Nicoletta Trevisiol Arch. Damiano Vidotto	**Architetto Elisa De Nardi** Ponte di Piave (TV) Piazza Garibaldi n.80 Tel. 0422.759440 E-mail arch.denardi@gmail.com elisa.denardi@archiworldpec.it Cod.Fisc DNR LSE 78L 52F 999U Part. IVA 04281990269
File: E:\Progetti\PARROC.SCANDOLARA\2020-RESTAURO CAMPANILE\2021.02_adeg. Arte Sacra x Soprt\TAVOLE\ Tav.4_sell-abaco degrado		
Annotazioni: Adeguata al Parere Commissione diocesana per l'Arte Sacra e i Beni Culturali del 15.12.2020		

Il presente disegno è riservato a termini di legge con divieto di riproduzione o di renderlo comunque noto a terzi.

LEGENDA DEGRADO

- Scagliatura/distacco
- Mancanza elemento
- Lesioni/Fessurazioni
- Mancanza o deterioramento di intonaci
- Tracce di intonaco/malta
- Presenza di vegetazione, tracce di muschi e licheni

LEGENDA INTERVENTI

Muratura, pilastri e lesene in laterizio faccia a vista
- **in_3** pulizia paramento esterno (da depositi vegetali es. muschi, licheni) con soluz. biocida
- **in_4** pulizia paramento esterno con idropulitrice, spazzolatura e sabbiatura
- **in_20** realizzaz. microcuciture in acciaio inox
- **in_7** consolidamento muratura "cucì-scucì"
- **in_8** consolidamento muratura (fugatura, stuccatura e sigillatura)
- **in_10** consolidamento superfici esterne (nebulizzazione prodotto a base di silicato)
- **in_11** fornitura e stesura protettivo superficiale a base di idrorepellente

Intonaci su paramento in laterizio (malta e intonaco cementizio)
- **in_3** pulizia paramento esterno (da depositi vegetali es. muschi, licheni) con soluz. biocida
- **in_4** pulizia paramento esterno con idropulitrice, spazzolatura e sabbiatura
- **in_20** realizz. microcuciture in acciaio inox
- **in_9** risanamento intonaci esterni
- **in_10** consolidamento superfici esterne (nebulizzazione prodotto a base di silicato)
- **in_11** fornitura e stesura protettivo superficiale a base di idrorepellente

Copertura (cuspide) con elementi in cotto sagomati
- **in_3** pulizia paramento esterno (da depositi vegetali es. muschi, licheni) con soluz. biocida
- **in_4** pulizia paramento esterno con idropulitrice, spazzolatura e sabbiatura
- **in_20** realizz. microcuciture in acciaio inox
- **in_7** consolidamento muratura "cucì-scucì"
- **in_10** consolidamento superfici esterne (nebulizzazione prodotto a base di silicato)
- **in_11** fornitura e stesura protettivo superficiale a base di idrorepellente

Nuove scossaline in piombo su sporti
- **in_13** fornitura e posa lastra di piombo su parti aggettanti (vedi dettaglio su tav. 5)

Croce in ferro e rame
- **in_15** restauro croce sommitale (pulizia, trattamento, ripristino, lavaggio, ecc.)
- **in_27** manutenzione e messa a norma impianto parafulmine

Castello campane in ferro e bronzo
- **in_25** posa nuovo castello campane e restauro n.4 campane
- **in_26** manutenzione e messa a norma impianto elettrico esistente

Quadrante orologio in plexiglas su struttura in ferro
- **in_16** restauro quadranti n.2 orologi
- **in_26** manutenzione e messa a norma impianto elettrico esistente

Cella campanaria: solaio in legno con soletta in cls e struttura verticale in muratura
- **in_21** consolidamento muratura e ripristino intonaco (in seguito a lavo castello campane)
- **in_22** livellamento piano di appoggio nuovo castello delle campane (malta cementizia espansiva)
- **in_23** impermeabilizzazione solaio (getto in pendenza e posa guaina)
- **in_24** inserimento travature metalliche sopra solaio cella campanaria
- **in_17** fornitura e posa nuova botola in ferro su solaio cella campanaria

Struttura verticale in muratura
- **in_3** pulizia paramento esterno (da depositi vegetali es. muschi, licheni) con soluz. biocida
- **in_4** pulizia paramento esterno con idropulitrice, spazzolatura e sabbiatura
- **in_5** pulizia paramento interno (manualmente e con aspirazione)
- **in_6** consolidamento paramento interno (applicazione prodotto consolidante)
- **in_7** consolidamento muratura "cucì-scucì"
- **in_8** consolidamento muratura (fugatura, stuccatura e sigillatura)
- **in_9** risanamento intonaci esterni
- **in_10** consolidamento superfici esterne (nebulizzazione prodotto a base di silicato)
- **in_11** fornitura e stesura protettivo superficiale a base di idrorepellente

Solai in legno
- **in_18** sostituzione tavolati in legno ammalorati
- **in_19** sostituzione travi in legno ammalorate
- **in_7** consolidamento muratura "cucì-scucì" (ricostruzione alloggiamenti travi)
- **in_17** fornitura e posa nuova botola in ferro su solaio cella campanaria

Scale interne in legno
- **in_** messa in sicurezza percorso di accesso (vedi dettaglio su tav. 5)

Retine antipiccioni su fori
- **in_14** rimozione e sostituzione reti metalliche antipiccione esistenti

Sostegno metallico della croce
- **in_12** pulizia e posa di protettivo su palo di sostegno croce

Portone in legno
- nessun intervento previsto

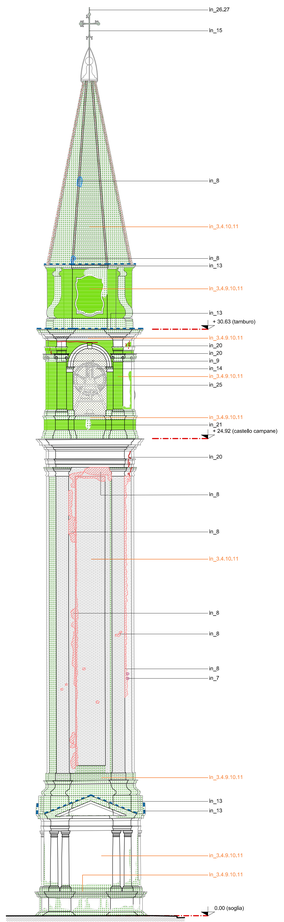

PROSPETTO NORD scala 1:100

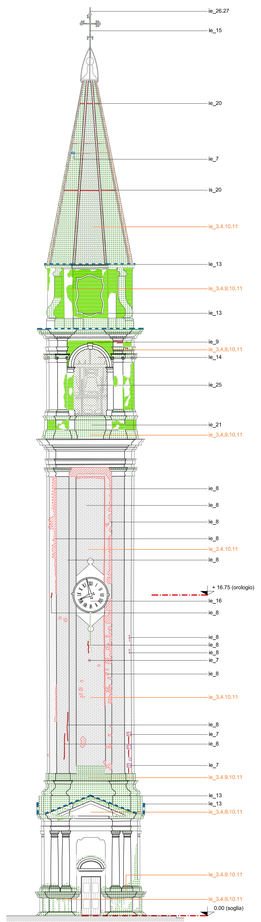

PROSPETTO EST scala 1:100

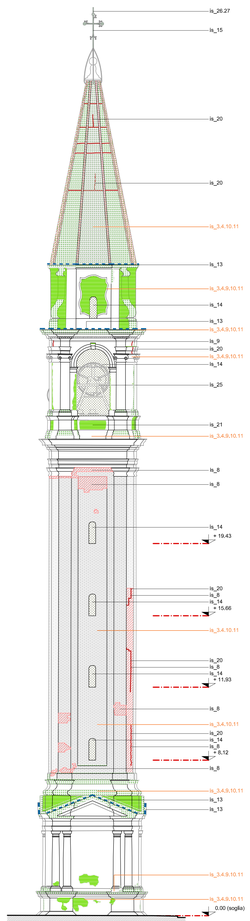

PROSPETTO SUD scala 1:100

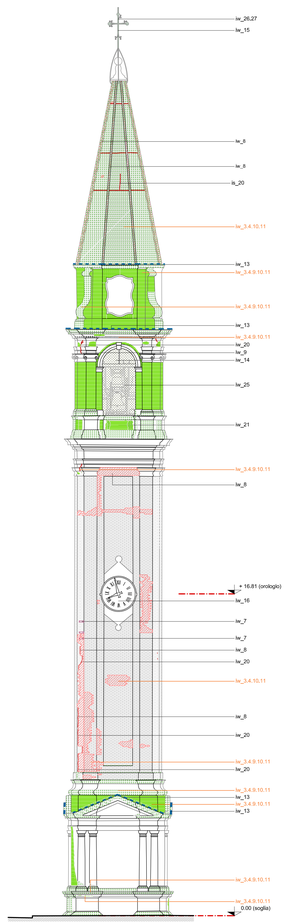

PROSPETTO OVEST scala 1:100

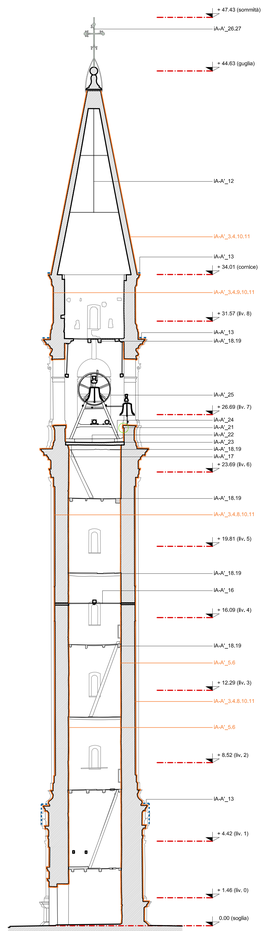

SEZIONE A-A' scala 1:100

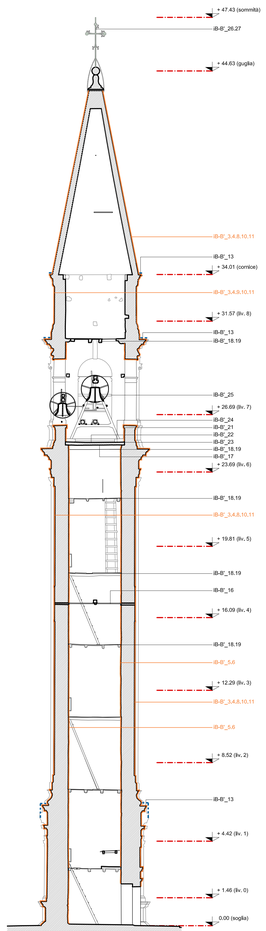

SEZIONE B-B' scala 1:100

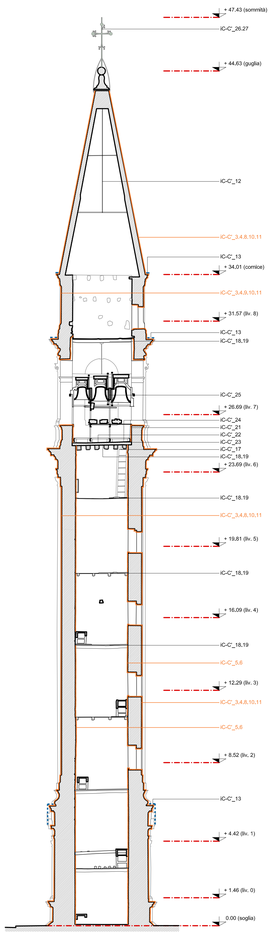

SEZIONE C-C' scala 1:100